

## Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 296L6 Närlunda Gårdsvägs lekplats

Adress: Närlunda Gårdsväg

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-03

Datum för protokoll: 2023-06-09

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej



Besiktningsman: Ewa Andersson

Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB





Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningsman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	<b>Översikt</b>			
				
1	<b>Klätterredskap, Slottsbro nr 819</b> Tillverkad: 2007 Höjd på klättervägg: 215cm Höjd på horisontella nätet: 208cm			
1.1	Får ner spaden endast 10cm vid reptunneln, stegen och repet samt 13cm vid klätterväggen	B	Felaktigt fallunderlag. Under 15cm djup är det makadam. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet minst 20cm djupt.	1,4.2.8.5.2
1.2	Saknas täcklock över bultinfästningarna till ringarna	B	Ska finnas för att förhindra påverkan på bultarna och förhindra röta	1,4.2.5
1.3	Info: Det har blivit en långsgående spricka i bommen ovanför stegen. Röta i sargen runt fallsandsytan	--	Håll under observation	
1				

	 			
2	<b>Övrigt</b> Ej lekredskap <b>Baksandlåda</b>			
2.1	Inga avvikelser observerade	--		
2				
3	<b>Gungställning</b> , en sektion två sitsar, 1 enkel- och 1 dubbeldäckssits Beräkningshöjd: 175cm			
3.1	Får ner spaden endast 11cm, därunder makadam	B	Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet.	1,4.2.8.5.2
3.2	Dubbeldäckssitsen sitter endast 30cm över mark och enkeldäcket 32cm.	B	Ska vara 35cm till mark	2,4.2
3.3	Fundament ligger endast 15cm under mark	C	Ska ligga 40cm under mark	1,4.2.14
3.4	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1
3.5	Info: Häckarna växer in i fallutrymmet	--		
3	  			

	 			
4	<p><b>Övrigt</b> Ej lekredskap <b>Bänkbord</b>, för barn, står löst</p>			
4.1	Inga avvikelser observerade	--		
4				
5	<p><b>Övrigt</b> Ej lekredskap <b>Sofforna</b></p>			
5.1	Info: Häckarna växer över och i genom ryggstöden.	--		
5				

Underskrift:



Ewa Andersson  
Uppsala Fastighetstjänst AB